

22	20	140..159	Internes Programm 3
		160..179	Internes Programm 4
		180..199	Internes Programm 5
		200..219	Internes Programm 6
		220..239	Internes Programm 7
		240..255	Interner Sound proaram 1

10. Wartung und Reinigung

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät sauber gehalten wird und keine Staub-, Schmutz- und Rauchflüssigkeitsrückstände zurückbleiben sich auf oder innerhalb der Vorrichtung ansammeln. Andernfalls wird die Lichtleistung der Leuchte deutlich reduziert. Regelmäßig Durch die Reinigung wird nicht nur die maximale Lichtausbeute gewährleistet, sondern auch die zuverlässige Funktion der Leuchte gewährleistet während seiner gesamten Lebensdauer. Es wird empfohlen, ein weiches, fusselfreies Tuch zu verwenden, das mit einer guten Glasreinigungsflüssigkeit angefeuchtet ist. Auf keinen Fall dürfen Alkohol oder Lösungsmittel verwendet werden!

GEFAHR !
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es starten
Wartungsarbeiten

Die vordere Objektivlinse muss wöchentlich gereinigt werden, da sich in der Nebelflüssigkeit Rückstände ansammeln, die die Lichtleistung sehr schnell verringern. Die Kühlventilatoren sollten monatlich gereinigt werden.

Das Innere der Leuchte sollte mindestens einmal jährlich mit einem Staubsauger oder einem Luftstrahler gereinigt werden. Dichroisch Farbfilter, CMY-Lamellen, Gobo- und Grafikräder sowie die internen Linsen sollten gereinigt werden monatlich. Entfernen Sie Staub und Schmutz von den Lüftern und Kühlöffnungen mit einer weichen Bürste und einem Staubsauger.

Wichtig! Überprüfen Sie die Luftfilter regelmäßig und reinigen Sie sie, bevor sie verstopfen!

Reinigen Sie zwei Luftfilter in den Abdeckungen des Geräts und zwei im Gerätesockel. Verwenden Sie einen Staubsauger, Druckluft oder Sie können sie waschen und wieder trocknen.


Nach dem Austausch der Luftfilter den Betriebsstundenzähler im Menü „Informationen“ zurücksetzen (Informationen-->Luft).
Filter -->Verstrichene Zeit).

Sicherung austauschen. Ziehen Sie vor dem Austauschen der Sicherung das Netzkabel ab.

- 1) Entfernen Sie den Sicherungshalter an der Rückseite des Sockels mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (Anti-Sicherungshalter).
im Uhrzeigersinn).
- 2) Entfernen Sie die alte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- 3) Installieren Sie die neue Sicherung im Sicherungshalter (nur vom gleichen Typ und mit derselben Leistung).
- 4) Setzen Sie den Sicherungshalter wieder in das Gehäuse ein und befestigen Sie ihn.

FOS

Technologien

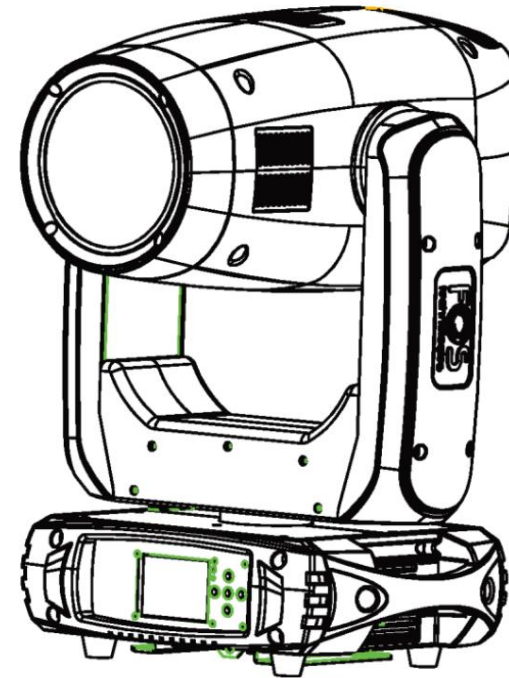FOS NOX

Version 1.0

BENUTZERHANDBUCH

- Lesen Sie unbedingt die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bewahren Sie das BENUTZERHANDBUCH für den künftigen Bedarf sorgfältig auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt richtig, wenn Sie das Benutzerhandbuch vollständig verstehen können

1.Sicherheitshinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für unser FOS NOX entschieden haben. ZU IHRER SICHERHEIT LESEN SIE BITTE DIESEN BENUTZER

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME!

VORSICHT!

Seien Sie vorsichtig bei Ihren Abläufen.

Bei hoher Spannung können Sie beim Berühren der Leitungen einen gefährlichen Stromschlag erleiden!

Dieses Gerät hat unser Haus in absolut einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten und zu Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist es für den Benutzer unbedingt erforderlich, die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise zu befolgen.

VORSICHT!

Halten Sie dieses Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern!
Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!

Wichtig:

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung

Bedienungsanleitung oder unautorisierte Änderungen am Gerät.

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen am Gerät entstehen, nicht der Garantie unterliegen.

Während der Operation wird das Gehäuse heiß. Lassen Sie das Gerät vorher etwa 20 Minuten abkühlen damit manipulieren.

Stellen Sie sicher, dass die verfügbare Spannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.

WARNUNG! Diese Uni! enthält keinen EIN/AUS-Schalter. Trennen Sie immer das Stromeingangskabel von

Trennen Sie das Gerät vollständig von der Stromversorgung, wenn es nicht verwendet wird oder bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit das Gerät und das Netzkabel.

Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen. Behandeln Sie nur die Netzkabel am Stecker. Ziehen Sie niemals den Stecker, indem Sie am Netzkabel ziehen.

Dieses Gerät fällt in die Schutzklasse 1. Daher ist es unbedingt erforderlich, den gelb/grünen Leiter anzuschließen Erde.

Der elektrische Anschluss sowie Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Mitarbeiter durchgeführt werden.

Schließen Sie dieses Gerät nicht an ein Dimmerpaket an.

Schalten Sie das Gerät nicht in kurzen Abständen ein und aus, da dies die Lebensdauer der Lampe verkürzen würde.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist ein normaler Vorgang und nicht bedeutet zwangsläufig, dass das Gerät defekt ist.

Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts während des Betriebs nicht mit bloßen Händen ein (Gehäuse wird heiß)!

Verwenden Sie zum Austausch nur Lampen und Sicherungen desselben Typs und derselben Leistung.

VORSICHT! AUGENSCHÄDEN!

Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu blicken
(speziell für Epileptiker gedacht) !


11	9		Cyan
		0..255	Cyan 0 %...100 %
12	10		Magenta
		0..255	Magenta 0 %...100 %
13	11		Gelb
		0..255	Gelb 0 %...100 %
14	12		CTO
		0..255	Bestellbestätigung 0%...100%
15	13		Fokus
		0..255	In(nah) bis raus(fern)
16	14		Zoomen
		0..255	In(nah) bis raus(fern)
17	15	0..5	Prisma AUS
		6..127	Prisma 1 EIN
		128..255	Prisma 2 EIN
			Rotierendes Prisma
18	16	0..127	Prismenrotationsständer
		128..189	Vorwärtsrotation von schnell nach langsam
		190..193	Prismenrotationsstopp
		194..255	Vorwärtsrotation von langsam nach schnell
19	17		Iris
		0..191	Max. Durchmesser zu Min.Durchmesser
		192..223	Pulsieren Sie Ooenina schnell bis langsam
		224..255	Pulsschlag langsam bis schnell
20	18		Frost
		0..199	Frost AUS
		200..255	Frost AN
21	19		Geschwindigkeitsplanne/Kachel
		0..225	max. bis min. Soeed
		226..235	Blackout BV-Bewegung
		236..245	Blackout BV Allrad Chanaina
22	20	246..255	keine Funktion
			Spezialfunktion
		0..19	Keine Funktion
		20..29	Keine Funktion
		30..39	Keine Funktion
		40..79	Keine Funktion
		80..84	Alle Motoren zurückgesetzt
		85..87	Scan-Motor-Reset
		88..90	Calors-Motor-Reset
		91..93	Zurücksetzen des Gobamotors
		94..96	Keine Funktion
97..99	Anderer Motor-Reset		
100..119	Interner Oroaram 1		
120..139	Interner Oroaram 2		

6	4	80..99	Gobo 1 langsam bis schnell schüttern
		100..119	Gobo 2 schüttern langsam bis schnell
		120..139	Gobo 3 schüttern langsam bis schnell
		140..159	Gobo 4 schüttern langsam bis schnell
		160..179	Gobo 5 langsam bis schnell schüttern
		180..199	Gobo 6 schüttern langsam bis schnell
		200 ..219	Gobo 7 schüttern langsam bis schnell
		220 ..255	Verrotten. Goborad-Forts. Rotation langsam bis schnell
7	5		Gobo 1 Rotation
			Gobo-Indizierung
		128..189	Leitet die Oobo-Rotation von schnell nach langsam weiter
		190..193	Gobo-Rotationsständer
		194..255	Gobo-Rotation rückwärts von langsam nach schnell
8	6		Goborad 2
		0..9	Loch mit Fleck
		10..19	Gobo 1
		20..29	Gobo 2
		30..39	Gobo 3
		40..49	Gobo 4
		50..59	Gobo 5
		60..69	Gobo 6
		70..79	Gobo 7
		80..89	Gobo 8
		90..99	Gobo 9
		100..109	Gobo 10
		110..119	Gobo 11
		120..129	Gobo 1 langsam bis schnell schüttern
		130..139	Gobo 2 schüttern langsam bis schnell
		140..149	Gobo 3 schüttern langsam bis schnell
		150..159	Gobo 4 schüttern langsam bis schnell
		160..169	Gobo 5 langsam bis schnell schüttern
		170..179	Gobo 6 schüttern langsam bis schnell
		180..189	Gobo 7 schüttern langsam bis schnell
		190..199	Gobo8 schüttelt langsam bis schnell
		200 ..209	Gobo 9 schüttern langsam bis schnell
		210 ..219	Gobo 10 langsam bis schnell schüttern
220 ..229	Gobo 11 langsam bis schnell schüttern		
230 ..255	Drehung des Goborads von langsam nach schnell		
9	7		Verschluss
		0..31	Verschluss geschlossen
		32..63	Verschluss ooen
		64..95	Strebe-Effekt langsam bis schnell
		96..127	Verschluss offen
		128..159	Pulseffekt in langsamen bis schnellen Bewegungen
		160..191	Verschluss offen
		192..223	Zufälliger Strebe-Effekt, langsam bis schnell
224 ..255	Verschluss ooen		
10	8		Dimmer
		0..255	Dimmer 0 %...100 %

2. AUSPACKEN

Der FOS NOX verfügt über eine 470 W weiße LED-Lampe, die sich durch hohe Helligkeit und Stabilität auszeichnet.

Bitte packen Sie es sorgfältig aus, wenn Sie das Gerät erhalten, und überprüfen Sie, ob es während des Transports beschädigt wurde. Und überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Artikel im Karton enthalten sind:

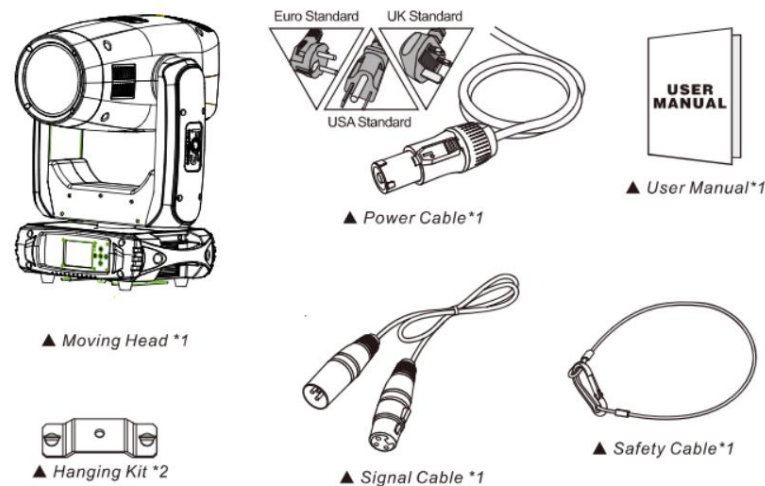

Der FOS NOX besteht aus einem neuartigen, hochtemperaturfesten technischen Kunststoff und Gussaluminiumgehäuse mit schöner Optik. Die Leuchte wurde streng nach diesen Vorgaben entworfen und hergestellt CE-Standards, die dem internationalen Standard-DMX512-Protokoll entsprechen. Es ist unabhängig verfügbar steuerbar und für den Betrieb miteinander verknüpfbar. Und es ist für groß angelegte Live-Anwendungen anwendbar Aufführungen, Theater, Studio, Nachtclubs und Diskotheken.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Installation und Anwendung. In der Zwischenzeit bitte behalten Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Bedürfnisse auf.

3. TECHNISCHE INFORMATIONEN

SPEZIFIKATIONEN:

- 1" 470W weiße LED-Lampe, 7500K, 50000 Stunden Lebensdauer.
- Eingangsspannung: AC90-260 V, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 524 W
- Steuersignal: DMX512, Master-Slave und Sound
aktiviert oder automatischer Betrieb (8 eingebaute Programme)
- Steuerkanal: 21/19 DMX-Kanäle USITT DMX-512.
- Abmessungen: 389 (T) x 269 (B) x 670 (H) mm
- Verpackungsabmessungen: 550 (T) x 465 (B) x 655 (H) mm
Nettogewicht: 25 kg
- Bruttogewicht: 28 kg

MERKMALE:

- Geringer Stromverbrauch
- Linearmotorsierter Zoom mit 3, 6"-36" Schwenkwinkel, 10"-60" Sanfter elektronischer Linearzoom
- 2,5 m-15 m elektrischer Fokus
- Schnelles und reibungsloses lineares IRIS-System
- Lineares CMY+CTO
- 4-Facetten- und 8-Facetten-Prisma
- 0-100 % linearer LED-Dimmer
- Blendeneffekt: 5 % bis 100 % stufenlose Anpassung der Brennweite Länge.
- DMX512, Master-Slave und Ton aktiviert oder automatisch Betrieb
- 25T/Sek. Hochgeschwindigkeits-LED-Shutter-/Stroboskopeffekt mit variabler Geschwindigkeit
- Voreingestellter variabler/zufälliger Strobo- und Dimmpulseffekt
- 2,8-Zoll-TFT-LCD-Touch-Display (320 Zoll, 240 Pixel) mit 4 Bedienelementen Tasten
- Powercon IN/OUT
- 3-polige XLR-Anschlüsse IN/OUT
- Schutzart IP20
- 55dB bei 3'dB-Bewertung
- 2 x 1/4-Drehung-Befestigungs-Omega-Klemmen

BEWEGUNG:

- 8/16 bilsmooth und präzise Auflösung für PAN/TILT Bewegung
- 540°/630°/360°/PAN und 270°/180°/90°/TILT-Bewegung

FARBEN:


- 1 Farbrad mit 5 Farben plus offen

GOBOS:

- 1 statisches Goborad mit 11 Gobos plus offen
- 1 drehbares Goborad mit 7 drehbaren und austauschbare Glasgobos plus schnelles Öffnen einstellbar, Stream-Effekt, Dithering-Effekt und drehbar im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
- Das drehbare Goborad ermöglicht die Indexierung des Gobos

FUNKTION:

- Verbesserte Optik und flaches Strahlfeld
- Regenbogeneffekt mit variabler Richtung und einstellbarer Geschwindigkeit
- Lüfterkühlsystem
- Funktion zur Anzeige und Verwaltung der konstanten Temperatur
- -35°C-45°Cmaximale Umgebungstemperatur

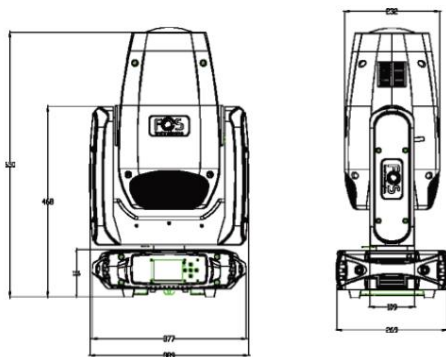

Gobo Wheel&Color Wheel




CMY+CTO Wheel

0%	Cyan	100%
0%	Magenta	100%
0%	Yellow	100%
0%	CTO	100%

9.DMX-PROTOKOLL

Modus/Kanal	Wert	Funktion
22CH 20CH		
1	1	Pfanne PAN-Bewegung
2	0..255	Pan-fein Feine Kontrolle der Pan-Bewegung
3	2	Neigung Neigungsbewegung
4	0..255	Fliesenfein Feine Steuerung der Neigungsbewegung
5	3	Farbkreis Offen / weiß Farbe 1 Farbe 2 Farbe 3 Farbe 4 Farbe 5 Leitet den Regenbogeneffekt von schnell nach langsam weiter Farbrotation stoo Rückwärts-Regenbogeneffekt von langsam nach schnell
5	3	Farbrad (Modus 2) 0..9 Qpen / weiß 10..19 Weiß + Farbe 1 20..29 Farbe 1 30..39 Farbe 1 + Farbe 2 40..49 Farbe 2 50..59 Farbe 2 + Farbe 3 60..69 Farbe 3 70..79 Farbe 3 + Farbe 4 80..89 Farbe 4 90..99 Farbe 4 + Farbe 5 100..109 Farbe 5 110..127 Farbe 5 + Weiß 128..189 Leitet den Regenbogeneffekt von schnell nach langsam weiter 190-193 Farbrotation stoD 194..255 Rückwärts-Regenbogeneffekt von langsam nach schnell
6	4	Goborad 1 0..9 Offen 10..19 Qobo 1 20..29 QObO 2 30..39 Qobo 3 40..49 QObO 4 50..59 Gobo 5 60..69 QObO 6 70..79 oobo 7


8. MENÜBEDIENUNG

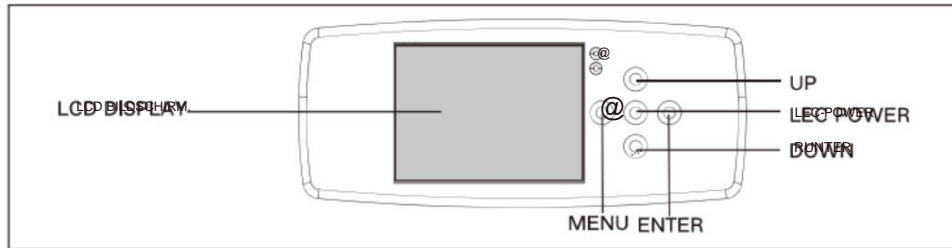

MENU	Description	
Funktionsmodus	DMX-Adresse A00L-XXXX	Einstellung der DMX-Adresse
	Kanalmodus	CH20 20CH-Modus
	AutoRun	Intern! Programm-9 Intern! Meister/Allein Automatischer Lauf
	MusicControl	Programl-9 ResetDefault Ja. Meister/Allein Tonkontrolle
Möglichkeit		Standard zurücksetzen
	Signalsatz	Verdrahten Sie DMX Drahtloses DMX Act WDMX & Out Verdrahten Sie DMX Drahtloses DMX Act WDMX & Out
	Rückwärtsschwenk	(Ein/Aus) Rückwärtsschwenk
	Rückwärtsneigung	(Ein/Aus) ReverseTilt
	Wählen Sie „Pan“.	630°/540°/360° Wählen Sie „Pan“.
	Wählen Sie „Neigung“.	270°/180°/90° Wählen Sie „Neigung“.
	Mikrofonempfindlichkeit	0-99 % Mikrofonempfindlichkeit
	AUS-Signalmodus 1 (Ein/Aus)	AUS im ursprünglichen Zustand und EIN bei Status zurücksetzen, wenn kein DMX vorhanden ist
	HalfColorWheel 1 (Ein/Aus)	HalfColorWheel
	Berührungssteuerung	1 (Ein/Aus) Berührungssteuerung
ScanFasetMode (Ein/Aus)	ScanFaset-Modus	
Handbuch	Kanal	PANXXX..... Manuelle Kontrolle
Information	Temperatur	XXX°C/°F Aktuelle Temperatur
	Softwareversion	V1.0-V9.9 Softwareversion
Zurücksetzen	TotalReset	TotalReset
	Pan/Ti t-Reset	Pan/Ti t-Reset
	Farb-Reset	Farb-Reset
	Gobo-Reset	Gobo-Reset
	TheOthers Zurücksetzen	TheOthers Zurücksetzen
FORTSCHRITTLICH (Zugangscode 088)	Kalibrierung UID-Code	1 PANXXX, ..., XX XX XX XX XX XX Kalibrierung UID-Code

Spezielle Tastenanweisung: Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang „Up“ und „DOWN“, um die Seite nach oben anzuzeigen runter; Drücken Sie „DOWN“ und „Enter“ gleichzeitig 3 Sekunden lang, um zwischen dem chinesischen und englischen Menü zu wechseln.

4. PHOTOMETRISCHES DIAGRAMM

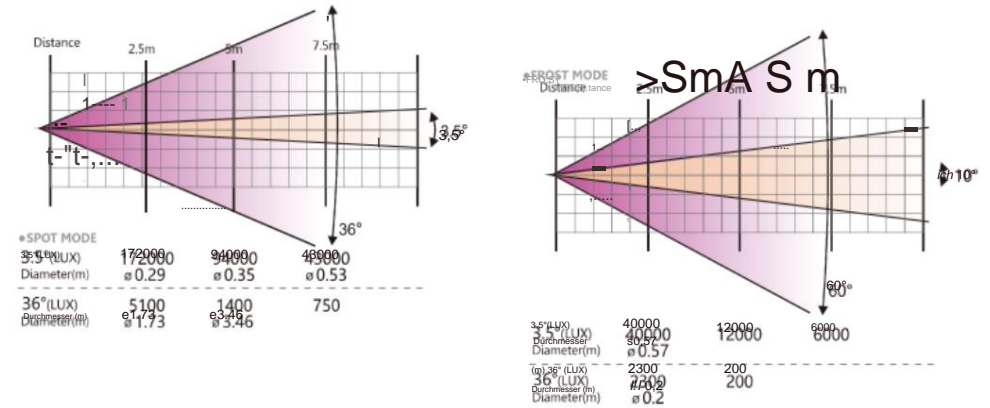

5.0 BEDIENUNGSANLEITUNG

- Der FOS NOX ist für Punkteffekte bei Dekorationszwecken vor Ort vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es starken Temperaturunterschieden ausgesetzt war, z. B. bei einem Transport da es aufgrund von Umgebungsveränderungen zu Schäden am Licht kommen könnte. Stellen Sie daher sicher, dass Sie das Gerät bedienen bis es normale Temperatur hat.
- Diese Leuchte sollte während des Transports oder der Bewegung vor starken Erschütterungen geschützt werden.
- Nicht! Ziehen Sie die Leuchte nur am Kopf hoch, da sonst die mechanischen Teile beschädigt werden könnten.
- Setzen Sie das Gerät bei der Installation keiner Überhitzung, Feuchtigkeit oder einer Umgebung mit zu viel Staub aus. Und
- Verlegen Sie keine Stromkabel auf dem Boden. Oder es könnte zu einem elektrischen Schlag bei den Menschen führen.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Installationsort in einem guten Sicherheitszustand befindet, bevor Sie das Gerät installieren.
- Achten Sie beim Einbau darauf, an der Sicherheitskette zu ziehen und zu prüfen, ob die Schrauben richtig angezogen sind die Vorrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass die Linse in gutem Zustand ist. Es wird empfohlen, die Einheiten auszutauschen, wenn Schäden auftreten oder schwerer Kratzer.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät von qualifiziertem Personal bedient wird, das mit dem Gerät vertraut ist, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls eine zweite Lieferung erforderlich ist.
- Versuchen Sie nicht, die Vorrichtungen ohne Anweisung des Herstellers oder des beauftragten Reparaturbetriebes auszutauschen Agenturen.
- Es liegt nicht im Garantiebereich, wenn Fehlfunktionen auftreten, die auf die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zur Bedienung zurückzuführen sind oder Jeglicher illegaler Vorgang, wie z. B. Stromschlag, Kurzschluss, elektronischer Schlag, kaputte Lampe usw.

6. INSTALLATIONEN

Vorsichtsmaßnahmen:

Für zusätzlichen Schutz montieren Sie die Leuchten in bestimmten Bereichen Außenbereiche, Gehwege, Sitzbereiche oder Bereiche waren vorhanden Das Gerät könnte von unbefugtem Personal erreicht werden.

Vergewissern Sie sich vor der Montage des Geräts auf einer Oberfläche dass der Aufstellraum eine Punktlast von mindestens dem 10-fachen des Gerätegewichts aufnehmen kann.

Die Installation der Vorrichtung muss immer mit einem gesichert werden sekundäre Sicherheitsbefestigung, z. B. ein geeignetes Sicherheitskabel.

Stehen Sie niemals direkt unter dem Gerät, wenn Sie das Gerät montieren, entfernen oder warten.

von der Decke oder auf einer ebenen Fläche (siehe Abbildung unten). Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät mindestens 0,5 m (1,5 Fuß) von brennbaren Materialien (Dekoration usw.) entfernt ist.

Verwenden und installieren Sie immer das mitgelieferte Sicherheitskabel Sicherheitsmaßnahme zur Verhinderung unbeabsichtigter Schäden und/oder Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Klemme versagt.

Montagepunkte:

Die Überkopfmontage erfordert umfangreiche Erfahrung, unter anderem auch bei der Berechnung der Arbeitslast

Grenzwerte, eine genaue Kenntnis des verwendeten Installationsmaterials und eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung aller Montagematerial und die Halterung. Diese fehlen Ihnen

Versuchen Sie bei mangelnder Qualifikation nicht, die Installation selbst durchzuführen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen.

Stellen Sie sicher, dass alle Montage- und Installationsarbeiten abgeschlossen sind Verfahren Sie vor dem Anschließen des Hauptnetzkabels an die entsprechende Steckdose.

Klemmontage:

FOS NOX bietet eine einzigartige Montage

Halterungsbaugruppe, die in die Unterseite integriert ist


Basis und Befestigungspunkt für das Sicherheitskabel in einem! (siehe Abbildung unten). Bei der Montage dieses

Stellen Sie sicher, dass Sie die Befestigung am Fachwerk ordnungsgemäß befestigen


Befestigen Sie die Nennklemme mithilfe eines an der mitgelieferten Omega-Halterung M10-Schraube durch das mittlere Loch des „Hanging Kit“ gesteckt. Als

zusätzliche Sicherheitsmaßnahme stellen Sie sicher, dass Sie dies tun

Befestigen Sie mindestens ein ordnungsgemäß bemessenes Sicherheitskabel Die Befestigung erfolgt über einen der in der Basisbaugruppe integrierten Sicherheitskabel-Montagepunkte.

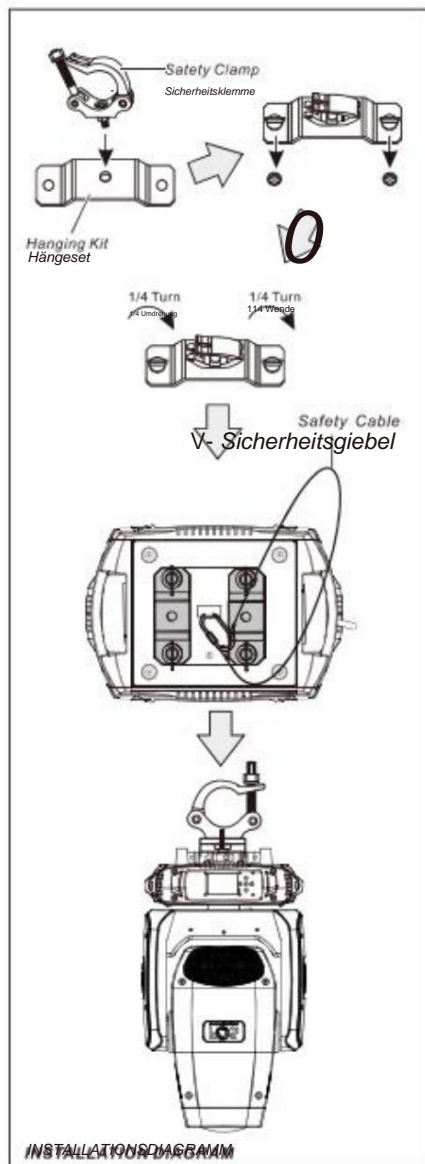

7. STEUERANSCHLUSS

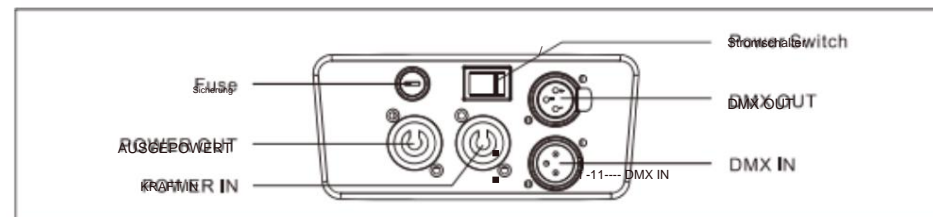

Verbinden Sie das mitgelieferte XLR-Kabel mit dem weiblichen 3-Pin-XLR-Ausgang Ihres Controllers und die andere Seite mit dem männlicher 3-poliger XLR-Eingang des Moving Heads. Sie können mehrere Moving Heads seriell miteinander verketteten Verlinkung. Das benötigte Kabel sollte ein zweiadriges, abgeschirmtes Kabel mit XLR-Eingangs- und Ausgangsanschlüssen sein. Bitte beachten Sie das Diagramm unten. DMX-512-Anschluss mit DMX-Terminator.

Für Installationen, bei denen das DMX-Kabel über eine lange Distanz verlegt werden muss oder sich in einer Umgebung mit elektrischem Rauschen befindet, B. in einer Diskothek, empfiehlt sich die Verwendung eines DMX-Terminators. Dies trägt dazu bei, Korruption zu verhindern das digitale Steuersignal durch elektrisches Rauschen. Der DMX-Terminator ist einfach ein XLR-Stecker mit a3-Widerstand wird zwischen den Pins 2 und 3 angeschlossen und dann in die Ausgangs-XLR-Buchse des letzten Geräts eingesteckt Kette. Bitte beachten Sie die Abbildungen unten.

